

Před použitím prosím prostudovat !

Reflexite

Návod k aplikaci a údržbě pásky VC 104 - pro plachtový podklad

Lepení:

Rub pásky obsahuje lepidlo, které je svým složením určeno výhradně pro připevňování reflexních pásek na plachtovinové materiály, typicky sestávajících se z polyesterové tkaniny s povlakem PVC.

Záruka se však vztahuje **pouze** při aplikaci na **nové plachty** !

Vlastní lepidlo na pásce je chráněno separační folií, kterou lze odstranit prostým odloupením, bez předchozího máčení ve vodě nebo jiném rozpouštědle.

- (A+B) Před nanesením pružné reflexní lepicí pásky je nutné očistit povrch nového plachtovinového materiálu. Pro očištění povrchu doporučujeme isopropylalkohol nebo jiný podobný čistící prostředek. Povrch je nutno otřít čistou tkaninou a nechat vyschnout.
- Plachtu je nutné buď rozvinout na rovném stole a její konce vypnout nebo refl. pásku nanášet na nataženou plachtu.
- Při aplikaci na již nataženou plachtu doporučujeme přítlačný váleček a pomoc druhé osoby. Plachta se nesmí přepínat. Při aplikaci na starší plachtu je rozhodnutí o vhodnosti podkladu na Vás !
- Je doporučeno umístit reflexní pásku minimálně 15 cm nad upínacími uzávěry plachty.
- (C) Pro dosažení pevného lepeného spoje musí být nalepování pásky prováděno při teplotě prostředí, plachty i pásky v rozmezí mezi 15 až 38 stupni Celsia. Pro skladování pásky je nutná pokojová teplota (23C)
- (D) Předepsané umístění pásky je stanovené normou EC 104 a případně národními předpisy.
- (E) Odloupněte část krycí folie (cca 1m), a přitom dbejte na to, abyste se nedotýkali obnaženého lepidla. Pásku vyrovnejte do konečné polohy.
- (F) Pro zajištění plného dotyku s podkladem je nutno vyvinout stejnoměrný tlak, avšak nikoliv nadměrný, který by mohl způsobit zvrásnění. Dále odlepujte ochrannou folii a nanášejte pásku po celé potřebné délce.
- (G) Po nanesení pásky ji přejeďte přítlačným válečkem, aby se zajistil stoprocentní pevný styk s podkladem. Přítlačný váleček obalte měkkou čistou tkaninou, aby se povrch nepoškodil případnými škrábanci.
- (H) Doporučujeme ustříhnout konce reflexní pásky cca 20 mm od svarů.
- (J) Pro dokonalou přilnavost je vhodné konce/rohy pásky opatrně zakulatit.
- (K) Pokud došlo k zachycení vzduchových bublin, válečkem vytlačte vzduch směrem ke kraji pásky.
- (L) Po nanesení pásky zanechte plachtu ležet na rovném podkladu nebo vozidlem nemanipulujte cca 6 hodin. Pokud plachtu poté srolujete nebo poskládáte dbejte na to, že reflexní páska se musí nacházet na vnější straně.

Pevné zatumnutí lepidla s podkladem trvá minimálně 24 hodin.

Údržba/čištění pásky: reflexní pásku lze čistit ručně s jemným kartáčem, houbou nebo hadrem s vodou a čistícím prostředkem. Očištěné místo omyjte čistou vodou. Při tlakovém čištění dodržujte tyto standardní hodnoty: maximální tlak vody 80 Bar, maximální teplota vody 60 C, přímý proud vody držet alespoň 60 cm od reflexní pásky v maximálním úhlu 45.

